



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Красина ул., д.27, стр.1, Москва, 123056  
Телефон: (499) 254-10-55, Факс: (499) 254-09-77  
E-mail: mos@gosnadzor.ru  
[http:// www.mos.gosnadzor.ru](http://www.mos.gosnadzor.ru)  
ОКПО 30176877, ОГРН 1117746644400  
ИНН/КПП 7703750144/770301001

23 ДЕК 2019

№ 51494-А/В/З.д-13

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об авариях кранов-манипуляторов

Руководителям организаций  
и предприятий эксплуатирующих  
грузоподъемные краны-манипуляторы  
и автогидроподъемники

## ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Межрегиональное технологическое управление Ростехнадзора (далее - Управление) информирует, что в сентябре 2016 года в Тюменской области и в октябре 2019 года в городе Владимир произошли аварии при производстве работ с применением грузоподъемных кранов-манипуляторов Kanglim KS, изготовленных в республике Корея и оборудованных люльками (корзинами) для подъема людей на высоту. В результате аварий произошли групповые несчастные случаи со смертельными исходами.

Комиссиями, сформированными приказами территориальных управлений Ростехнадзора установлено, что причинами аварий явились:

- конструктивная недоработка узла крепления люльки (корзины) для подъема людей к краново-манипуляторной установке Kanglim KS в части отсутствия обеспечения возможности обслуживания, контроля состояния и защиты крепления люльки (корзины) от разъединения в случае разрушения роликового подшипника узла крепления;

- конструкторская ошибка при проектировании люльки (корзины) для подъема людей и ее изготовление в нарушение требований Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" ТР ТС 010/2011, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 823 (далее – Технический регламент ТР ТС 010/2011);

- эксплуатация грузоподъемных кранов-манипуляторов Kanglim KS, изготовленных в республике Корея, без постановки на учет в территориальном управлении Ростехнадзора и без регистрации опасного производственного объекта в государственном реестре в установленном порядке.

В целях недопущения возникновения подобных аварий и несчастных случаев при эксплуатации грузоподъемных кранов-манипуляторов Управление предлагает обеспечить выполнение следующих мероприятий:

1. Не допускать эксплуатацию грузоподъемных кранов-манипуляторов без постановки на учет в территориальном управлении Ростехнадзора и без регистрации опасного производственного объекта в государственном реестре в установленном порядке.

2. Произвести осмотр узла крепления люльки (корзины) для подъема людей к краново-манипуляторной установке Kanglim KS (республика Корея).

3. Не допускать эксплуатацию грузоподъемных кранов-манипуляторов с люльками (корзинами) для подъема людей изготовленных в нарушение требований Технического регламента ТР ТС 010/2011.

4. Не допускать эксплуатацию грузоподъемных кранов-манипуляторов Kanglim KS, изготовленных в республике Корея, с отсутствием обеспечения возможности обслуживания, контроля состояния и защиты узла крепления люльки (корзины) к краново-манипуляторной установке.

5. Произвести внеплановый инструктаж ответственных специалистов и обслуживающего персонала, имеющих отношение к эксплуатации грузоподъемных кранов-манипуляторов Kanglim KS, изготовленных в республике Корея и принять необходимые меры по их безопасной эксплуатации.

Заместитель руководителя



А.А. Кулаков